

Sdružení přesných strojíren Letňany  
ZÁVOD SPP, N. P., KUNOVICE

**PROVOZNÍ BULLETIN č. L 13/023**

List č. 1  
Listů 2

Týká se Úpravy stojiny hlavního nosníku.

Důvod: V důsledku opožděného vydání informačního bulletinu L 13/003.

Opatření: Na základě výsledků zkoušek životnosti byl vydán informační bulletin L 13/003, v němž je doporučeno pro zvýšení životnosti větroně L 13 provést při generální revizi úpravu kořene hlavního nosníku u větronů 1. až 21. serie. Vzhledem k tomu, že v době vydání informačního bulletinu L 13/003 mohou mít některé větroně již po první G.O. je nutno postupovat dle tohoto provozního bulletinu.

Provést nejpozději do: viz list č. 2

Provede: Uživatel

Náklady hradí: Uživatel

Potřebný materiál dodá: Výrobní závod, pro zahraniční uživatele MZO HTS na objednávku.

Seznam materiálu a postup práce je uveden na listech č. I.B. L 13/003, které jsou nedílnou součástí tohoto bulletinu.

Přílohy:

Bulletin nabývá platnosti: *po obdržení bulletinu*

*M*  
.....  
výrobce

*Uživatel*  
.....  
zástupce zákazníka

*F. Franta, Kounice 17/10.65*  
.....  
Omnipol

*Státní letecká správa při mfn. dopravě*  
*Státní letecká inspekce*  
.....  
15.12.65

Postup práce u letounů serie 1 + 21, které jsou po první generální opravě a nebo které mají nalétáno více než 1000 hod. a u nichž úprava dle bulletinu L 13/003 nebyla dosud provedena.

1. Po obdržení tohoto bulletinu provést okamžitě prohlídku stojiny hlavního nosníku v oblasti mezi žebry 1 - 2. Pozornost soustředit na oblast prolisu ve stojině.
2. V případě výskytu trhliny ve stojině uskutečnit okamžitě opravu uvedenou v informačním bulletinu L 13/003.
3. V případě, že trhlina nebyla zjištěna, je nutno prohlídku opakovat po 150 hod. provozu.
4. Jestliže se při některé z dalších prohlídek zjistí sledovaná trhlina, je nutno provést opravu okamžitě, nejpozději však během 50 hod. provozu od doby, kdy byla trhlina zjištěna.
5. I v případě nezjištění trhliny je nutno opravu uvedenou v bulletinu L 13/003 uskutečnit nejpozději do 1350 hod. provozu.

PB. L13/023

Vypracoval: <b>inž. Hlobílek</b>	Kontroloval: 	Schválil: 	List: 2 Listů: 2
-------------------------------------	---	---	---------------------