



Aircraft Industries



ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: L23/053a

Týká se: Kluzáků L23 Super-Blaník.

Předmět: Kontrola svařované konzoly č.v. A730 420N na kýlu.

Důvod: Výskyt trhlin na konzole.

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení bulletinu.

Provede: Držitel licence údržby letadel dle ICAO, Annex 1 s typovou kvalifikací L23.

Náklady hradí: Provozovatel.

Potřebný materiál dodá: Není požadován.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem vydání.

Listů celkem: 4

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pešák', written over a horizontal dotted line.

Ing. Miroslav Pešák
Hlavní konstruktér

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění projekční organizace č. EASA.21J.119.

14.12. 2010

A. POSTUP PRÁCE

1. Přípravné práce

- Demontujte VOP z kluzáku dle postupu 55-10-00, str. 401 v Provozně technické příručce kluzáku.

2. Kontrola konzoly na kýlové ploše

- Kontrolovaná oblast: svar objímek s důrazem na kritické oblasti, vyznačené na obrázku v bodě C tohoto bulletinu.
- Kontrolu proveďte prostřednictvím 6x zvětšující lupy.
- Kritéria přípustnosti: trhliny v kontrolované oblasti dílce jsou nepřipustné.
- Pokud na kontrolované konzole nebyly zjištěny trhliny, proveďte zápis do drakového záznamníku dle bodu I tohoto bulletinu.
- Pokud byly na konzole zjištěny trhliny, je další provoz kluzáku zakázán. Proveďte výměnu poškozené konzoly dle informačního bulletinu L23/054b.

UPOZORNĚNÍ

V případě nálezu trhlín, odešlete tento dílec výrobci kluzáku s uvedením základních údajů o kluzáku (poznávací značka, výrobní číslo, celkový nálet v počtu LH a startů).


3. Zakončovací práce

- Instalujte VOP na kluzák dle postupu 55-10-00, str. 401 v Provozně technické příručce kluzáku.

B. POTŘEBNÝ MATERIÁL

Není požadován.

C. OBRAZOVÁ ČÁST

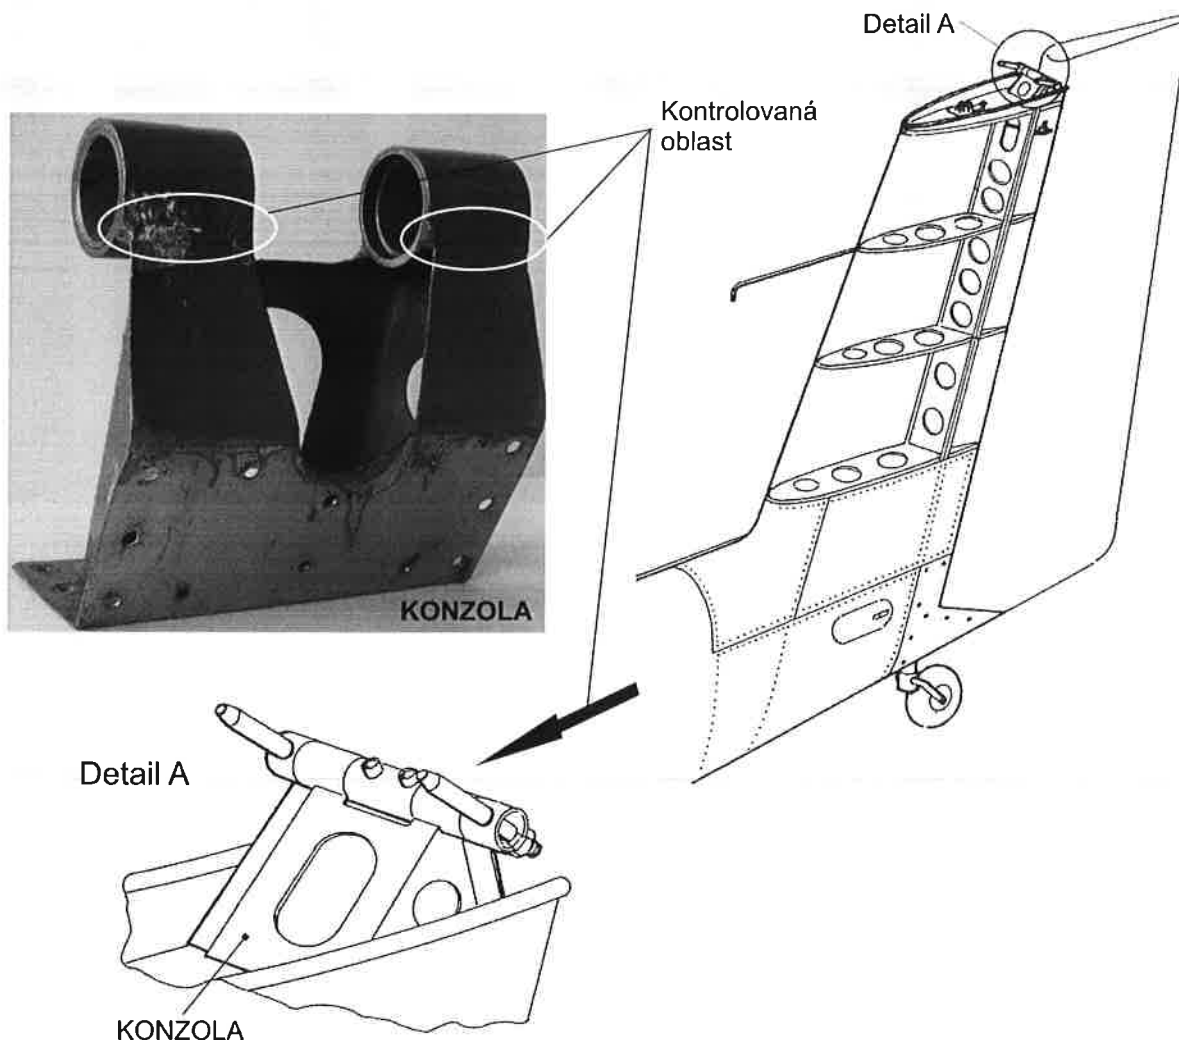

D. POTŘEBNÁ DOKUMENTACE

Platná Provozně technická příručka kluzáku L23 Super-Blaník.

E. POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

6x zvětšující lupa.

F. NÁHRADNÍ DÍLY V PROVOZU

Bez vlivu.

G. HMOTNOST KLUZÁKU

Bez vlivu.

H. PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

Bez vlivu.

I. ZÁPIS DO DRAKOVÉHO ZÁZNAMNÍKU PO REALIZACI BULLETINU

Provedena kontrola svařované konzoly na výskyt trhlin v souladu se ZB L23/053a.

- Konzola A730 420N bez závad - kluzák je uvolněn do provozu.

nebo

- Na konzole A730 420N nalezeny trhliny - provoz kluzáku je zakázán až do realizace IB L23/054b.

Datum:

Provedl:

(čitelný podpis osvědčujícího pracovníka)

Vypracoval: Ing. Vlastimil Lapčák



.....

Schválil: Ing. Pavel Ulrich



.....