



ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: L13/103a

Týká se : Všech kluzáků L13 zapsaných v Leteckém rejstříku USA

Důvod : Instalace nových rukojetí pák ovládání vztlakových klapek za účelem zvýraznění rozdílu v rukojetích ovládání vztlakových a brzdících klapek

Provést nejpozději do : Tří měsíců po obdržení bulletinu

Provede : Provozovatel

Náklady hradí : Provozovatel

Potřebný materiál dodá: Letecké závody a.s. Kunovice, Česká republika
na objednávku

Bulletin nabývá platnosti : Dnem schválení ÚCL

Listů celkem: 2

výrobce

Po technické stránce schváleno ÚCL ČR dne: 28. 1. 2004

A. POSTUP PRÁCE

- pro snadnější montáž otvor v nové rukojeti lehce vytřete saponátem nebo mazacím tukem
- nasunutím nebo otáčivým a posuvným pohybem nasadíte novou rukojeť na rukojeť páky ovládání vztlakových klapek v přední i zadní kabině

B. MATERIÁL POTŘEBNÝ PRO ÚPRAVU JEDNOHO KLUZÁKU

- RUKOJEŤ A790 349N 2 ks / let

C. OBRAZOVÁ ČÁST

Není potřeba

D. POTŘEBNÁ DOKUMENTACE

Není potřeba

E. POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Není potřeba

F. NÁHRADNÍ DÍLY V PROVOZU

Bez vlivu.

G. HMOTNOST KLUZÁKU

Bez vlivu

H. ZÁPIS DO LETADLOVÉ KNIHY PO REALIZACI BULLETINU

Provedena instalace nových rukojetí pák ovládání vztlakových klapek dle bulletinu L13/103a

Datum: Provedl:.....
(čitelný podpis osvědčujícího pracovníka)

I. PRŮVODNÍ DOKUMENTACE


Bez vlivu

L13/103a

Vypracoval:

Ing. Filípek

Kontroloval:

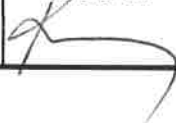

Schválil:



List: 2

Listů: 2